

Diretoria de Engenharia, Arquitetura e Manutenção Predial

PARECER TÉCNICO


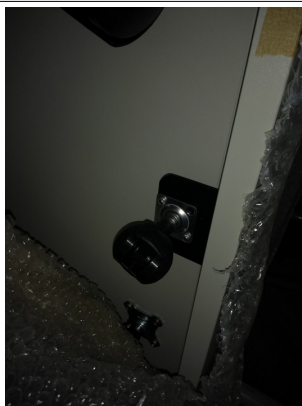
PROCESSO	20/3000-0000414-4
ASSUNTO	Análise de amostra de mobiliário fornecida pela empresa LABOR INDUSTRIA DE MÓVEIS PARA ESCRITÓRIO EPP
DATA	08. Junho.2020
ELABORADOR	Arq. Marcus Escouto


OBJETO:

Este parecer técnico contempla a análise realizada através de inspeção visual simples, da amostra de mobiliário oferecida pela empresa LABOR INDUSTRIA DE MÓVEIS PARA ESCRITÓRIO EPP, referente ao **pregão número 12/2020** face ao manual técnico de móveis da Defensoria Pública e edital publicado.

ANÁLISE TÉCNICA:

01) Lote 01 – item 01 – Gaveteiro volante com 03 gavetas-GV3 – Através de inspeção visual simples constatamos que o gaveteiro fornecido NÃO apresenta o deslizamento por meio de corrediças metálicas telescópicas em duas gavetas, somente na gaveta maior, característica solicitada no item b da especificação do edital. Também foi observado que a gaveta maior NÃO possui sistema que evite tombamento quando abertas as gavetas, conforme expresso na especificação que consta no edital. Por exemplo no mobiliário da DPE existe um rodízio para evitar o tombamento.

	
<p>Fig. 01: Amostra fornecida -Corrediça telescópica na 3ª gaveta e ausência na 1ª e 2ª / tombamento da 3ª gaveta aberta</p>	<p>Fig. 02: Mobiliário da DPE- Rodízio extra que impede o tombamento da 3ª gaveta</p>

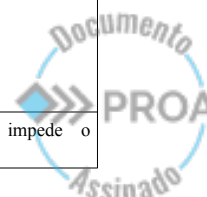

PARECER TÉCNICO

02) Lote 01 – item 02 – Mesa angular formato L 140cm- MA140

Através de inspeção visual simples constatamos que a mesa fornecida ATENDE as características elencadas na especificação do manual de móveis da DPE. Contudo, observamos que a mesa apresenta a fixação com parafusos sem a presença de bucha nas chapas metálicas, característica que com a utilização e processos de montagem e desmontagem, pode acarretar no “lanceamento” do ponto de fixação ocasionando a perda da rigidez do móvel. Também observamos que a solda nos pedestais da mesa possui acabamento irregular, fator que poderá vir a afetar a resistência do conjunto e também a estética do móvel.



Fig. 04: Amostra fornecida -ponto de solda na base superior



Fig. 05: Amostra fornecida - ponto de solda na base inferior





Diretoria de Engenharia, Arquitetura e Manutenção Predial

PARECER TÉCNICO

CONCLUSÃO:

Com base nas características passíveis de análise através de inspeção visual, constatamos que o **item 01 do LOTE 01**, gaveteiro volante com 03 gavetas, **NÃO ATENDE** a especificação do manual técnico de móveis da Defensoria Pública e descrição do edital 12/2020 e que **item 02 do LOTE 01**, Mesa angular “L” 140 cm, **ATENDE o manual e edital mencionados**. Contudo, foram observados algumas características na amostra que poderão ocasionar redução da durabilidade do móvel, como a falta de bucha nas partes metálicas e solda irregular.

08. Junho. 2020
Parecer requisitado

Arq. Marcus Vinicius de Mira Escouto
CAU nº 85.507-3 - DEAM / DPE

Luís Carlos Souza
COORDENADOR DA UNIDADE DE
PATRIMÔNIO-DPE





Nome do documento: PAR_2020_06_08_Analise de mobiliario pregao 12_2020_Marcus 1.odt

Documento assinado por	Órgão/Grupo/Matrícula	Data
Marcus Vinicius De Mira Escouto	DEFENS / DEAMP / 385971101	09/06/2020 16:09:56
Luiz Carlos Souza	DEFENS / UPATRIM / 292873601	10/06/2020 11:29:33

